

Vorgaben für das Anlegen von Cutkonturen


als ungefüllter, geschlossener Pfad
mit einer Kontur von 0,25 pt
Farbfeldname: **cutkontur**
Kontur als Volltonfarbe
Farbmodus CMYK
mit 100% Magenta, Rest 0%
Kontur steht auf überdrucken

minimale Stegbreiten und
Einbuchtungen:
Plotten 1 mm
Esko schneiden 5 mm
Platten schneiden 5 mm
Platten fräsen 10 mm

Negativ-Nutzen mit einer
äußeren Cutkontur im
im Endformat umschließen

Einbuchtung

Steg

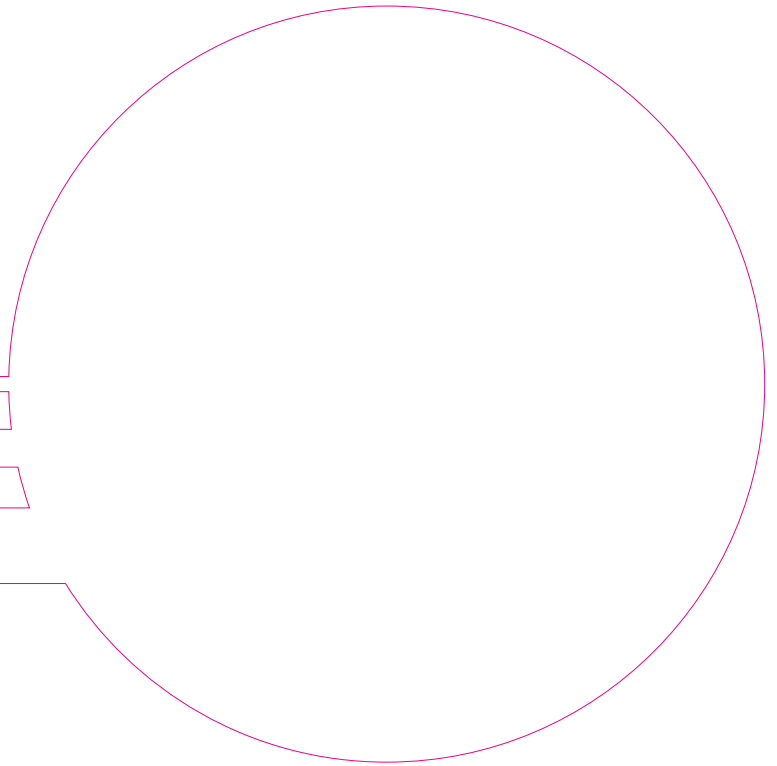

Cutkonturen mittig auf dem Pfad ausrichten


vergrößertes Beispiel



JA - mittig



NEIN - innen

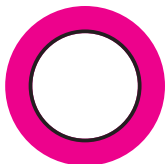

NEIN - außen